

Table of Contents

증상

Case 1

원인

해결

.....

.....

.....

.....

1

1

1


1

증상

- 정속 주행시 주기적인(?) 튐 발생
- 속도에 비례하여 강도 세짐
- 주기적인 증상 발생으로 인해 물리적 결립, 게인튜닝등을 의심하기 쉬움

Case 1

원인

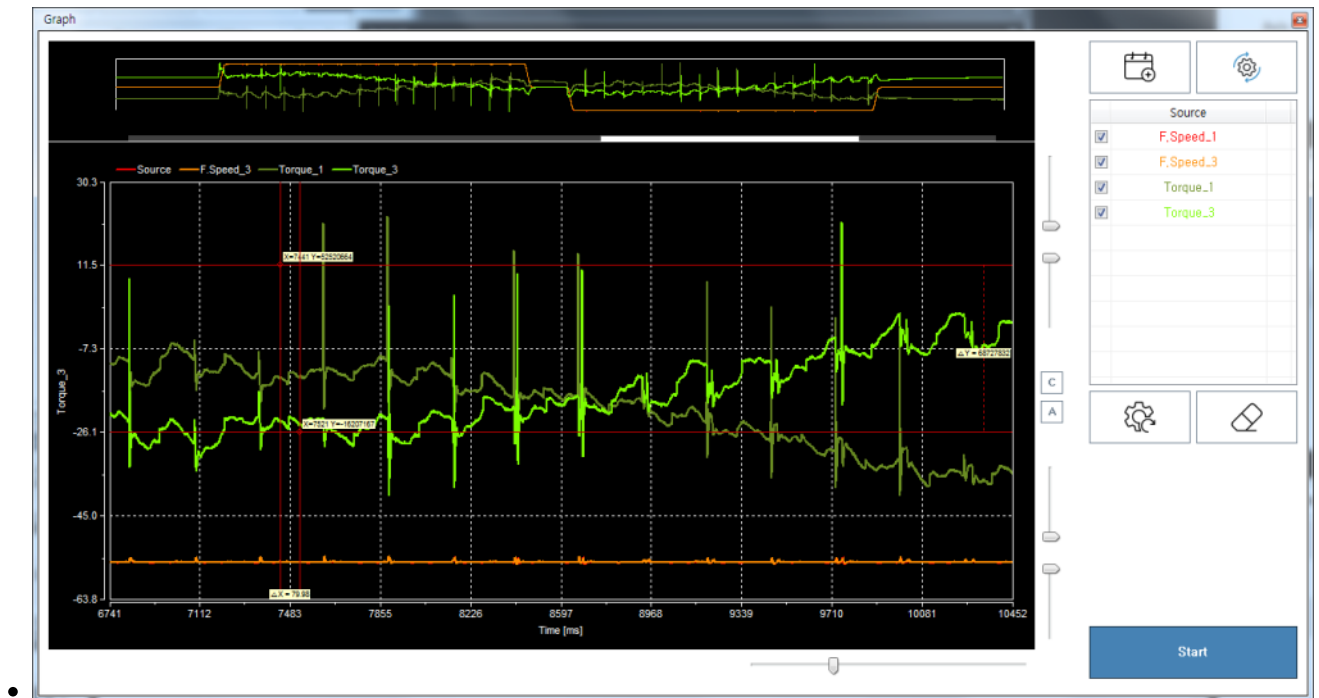

- 정속 주행 명령에 주기적인 가감속 발생 확인
- 파나텀 확인 시 지령 빠짐 확인 (주기적)
- Target Position이 1Cycle 빠졌으므로 다음 주기때 2배의 위치 이송 명령이 발생 되는 것으로 추정

해결

- Cable 교체 (FTP / Cat.6 → STP / Cat. 6) ¹⁾
- Cable 변경 후 증상 재현 시 SyncMode 변경 : SM2 → DC Sync

¹⁾

파나소닉 권장사항은 STP / Cat.5e 이상,

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=device:ethernet:trouble:moving:%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%A0%81%EC%9D%B8_%ED%8A%90_%EB%B0%9C%EC%83%9D&rev=1540365971

Last update: 2024/07/08 18:22