

Table of Contents

Case 1

Cause

Solution

Case 2

AddInfo

Cause

Solution

1

1

1

1

1

1

1

주소 설정 안됨

× 서보 연결 시 Scan 후 주소값이 모두 0으로 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- 드라이버의 로터리 스위치를 설정하지 않음

Solution

- 로터리 스위치를 해당 드라이버의 주소에 맞게 설정함

Case 2

AddInfo

- 로터리 스위치를 모두 변경하였으나 SCAN 시 주소가 “0”으로 인식됨
- 로터리 스위치의 설정값은 무시됨

Cause

- Station Alias 설정 초기값이 EepRom 으로 설정되어 있음 ¹⁾
- 출고 시 EepRom의 해당값은 0이므로, 모든 드라이버의 Address를 0으로 인식

Solution

- 파나소닉 드라이버의 경우 Pr7.41²⁾ 파라미터를 0으로 설정 ³⁾
- 그 외 제품은 제품 매뉴얼 참조

[ethercat](#), [이더넷](#), [panasonic](#), [파나소닉](#), [address](#), [주소](#), [config](#), [실패](#)

¹⁾

Address를 로터리 스위치가 아닌 Eeprom에서 읽어 인식함

²⁾

Station Alias Selection

3)

Default : 1

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:20_address_read_failed&rev=1564466532Last update: **2024/07/08 18:22**