

Table of Contents

Case 1	1
Cause	1
Solution	1

TouchProbe 동작 실패

× ETS DO 모듈의 통신이 재연결될 때 접점 출력이 되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.


Case 1

Cause

- ETS DO 모듈의 접점 유지 기능이 활성화 되어 있음

Solution

- ETS DO 모듈의 접점 유지 기능 비활성화

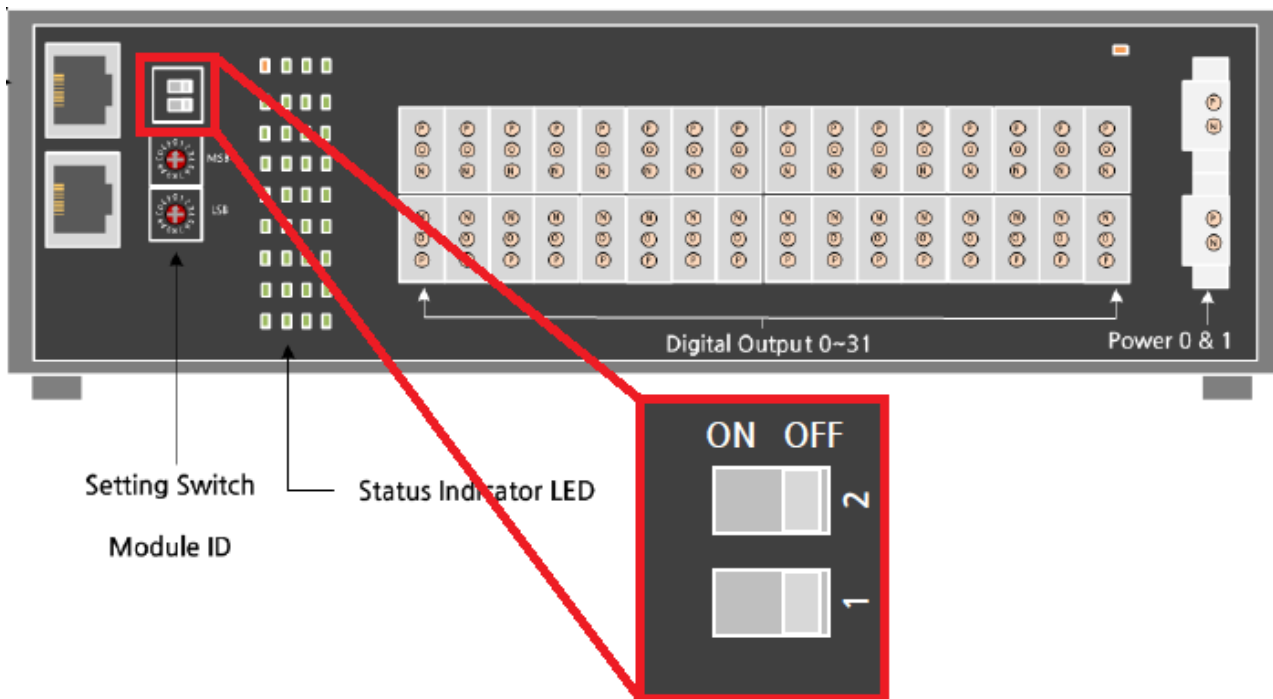

- No.1 OFF : 통신 끊어지면 출력값 유지
 - ETS-DO16 : Ch.0 ~ Ch.7
 - ETS-DO32 : Ch.16 ~ Ch.31
- No.1 ON : 통신 끊어지면 출력 값 리셋
 - ETS-DO16 : Ch.0 ~ Ch.7
 - ETS-DO32 : Ch.16 ~ Ch.31
- No.2 OFF : 통신 끊어지면 출력값 유지
 - ETS-DO16 : Ch.8 ~ Ch.15
 - ETS-DO32 : Ch.0 ~ Ch.15

- No.2 ON : 통신 끊어지면 출력 값 리셋
 - ETS-DO16 : Ch.8 ~ Ch.15
 - ETS-DO32 : Ch.0 ~ Ch.15

[ethercat](#), [이더캐트](#), [ets](#), [접점유지](#)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:ets_do_function&rev=1562554035

Last update: **2024/07/08 18:22**