

Table of Contents

- Case 1** 1
 - AddInfo 1
 - Cause 1
 - Solution 1
 - Config Info 2
- Case 2** 2
 - AddInfo 2
 - Cause 2
 - Solution 3
- Case 3** 3
 - AddInfo 3
 - Cause 3
 - Solution 3
- Case 4** 3
 - AddInfo 3
 - Cause 3
 - Solution 4

이더넷, 토크, torque, 동작안함, 실패, 에러

토크 제어 실패

× 토크 모드로 제어가 되지 않는 경우에 대한 안내페이지입니다.

Case 1

AddInfo

토크모드(Cyclic Torque Mode) 로 전환하여 Target Torque를 증가하여도 모터가 움직이지 않음.

Cause

- OutPDO Data에 Torque 관련 항목이 없음
- 이는 마스터에서 서보로 전달되는 주기적 데이터¹⁾에 목표 토크값이 포함되지 않는다는 의미입니다.

Solution

- OutPDO Data에 Torque 관련 항목 추가
 - Torque 관련 항목이 포함된 PDO Map 선택 후 다운로드

Configurator

Scan Download Upload Save Load Close

Topology Net Info Slave Info **ProcessData**

[0200h] MASTER-DC
[0001h] MADHT1505BA1
[0002h] MADHT1505BA1
[0003h] MADHT1505BA1

SyncManager

SM	Size	Type
0	256	MBoxOut
1	256	MBoxIn
2	19	Outputs
3	25	Inputs

PDO List

Index	Size	Name	SM
0x1600	9	Receive PDO mapping 1	
0x1601	19	Receive PDO mapping 2	2
0x1602	15	Receive PDO mapping 3	
0x1603	21	Receive PDO mapping 4	
0x1A00	23	Transmit PDO mapping 1	

PDO Assignment

Index	Size	Type
<input type="checkbox"/>	0x1600	
<input checked="" type="checkbox"/>	0x1601	
<input type="checkbox"/>	0x1602	
<input type="checkbox"/>	0x1603	

PDO Content (0x1A00)

Index	Size	Name	Type
0x6040:00	2	Controlword	UINT
0x6060:00	1	Modes of operation	SINT
0x6071:00	2	Target torque	INT
0x607A:00	4	Target position	DINT

Index Addr

Apply AutoAddress To Servo Apply to the same product.

- Config에 대한 상세 내용은 [Configuration Guide](#) 참조
- 일부 XML의 경우 해당 항목이 없는 경우도 있습니다. (OMRON 구형 xml등)
- Torque Monitor가 확인 되지 않는 경우는 [Torque Monitor Failed](#) 참조

×

Config Info



Case 2

AddInfo

- 손으로 모터를 움직이려 하면 모터는 지정한 토크만큼 반력을 출력

Cause

- SDO 0x6080 (Max motor speed) 값이 0이거나 낮음 ²⁾

Solution

- SDO 0x6080 (Max motor speed) 값을 적당한 값으로 바꿔줌
- 단위는 대부분 rpm

Case 3

AddInfo

- 손으로 모터를 움직이려 하면 모터는 지정한 토크만큼 반력을 출력

Cause

- 파나소닉 서보의 경우 Pr0.00 파라미터에 0이 아닌 값을 설정한 경우
- 이더넷 타입이 아닌 경우 해당 파라미터는 모터제어방향을 설정하는 항목
- 이더넷 타입에서 해당 파라미터는 제조사 사용 항목이며, 모터제어방향은 0x607E (Polarity)³⁾

Solution

- Pr0.00의 값을 0으로 설정

Case 4

AddInfo

- 손으로 모터를 움직이려 하면 모터는 지정한 토크만큼 반력을 출력

Cause

- 파나소닉 서보의 경우 Pr0.08 파라미터에 0이 아닌 값을 설정한 경우
- 전자기어비 설정은 **PANASONIC : 전자기어비 설정** 참조

Solution

- Pr0.08의 값을 0으로 설정

1)

PDO

2)

Omron 등 일부 서보는 0x607F (Max Profile Speed)

3)

No Reverse : 0 / Reverse : 224

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:torque_failed&rev=1542700587

Last update: **2024/07/08 18:22**