

Table of Contents

증상 1

증상

- 토크모드 설정 시 88.1 알람¹⁾ 발생
- 주로 A6B 타입에서 발생

배경

- 2 자유도 제어 모드(표준타입) 시, 6060h(Modes of operation)에 4(tq), 10(cst)가 설정되었다.²⁾
- 2 자유도 제어 모드(동기타입) 시, 6060h에 3(pv), 4(tq), 9(csv), 10(cst)가 설정되었다.³⁾
- A5B와는 출하치가 다름

해결

- P6.47⁴⁾의 bit2, bit3 확인(1 → 2로 변경)

¹⁾

제어 모드 설정 이상 보호

²⁾ , ³⁾

이 경우 10(cst)가 설정됨

⁴⁾

2자유도 제어관련 파라미터

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:support:panasonic:alarm_88.1&rev=1540366715

Last update: **2024/07/08 18:22**